

RAZ




DVA



1. Vsunout dvě **nivelační spony** pod dlaždici do lepidla cca 5 cm od konce dlaždice.
2. Položit druhou dlaždici.
3. Vsunout **opakovaně použitelný klínek** do otvoru spony a zatlačit ho, jak to bude možné.
4. Překontrolovat rovinnost spoju a přejít na další dlaždici. **Není potřeba žádné nářadí.**
5. Po **zatvrdnutí lepidla (NE dříve !!!)** se jednoduše kopne nebo bouchne paličkou do klínek **ve směru zasouvání** a dojde k ulomení spony. Opakovatelně použitelné klínky se sesbírají a znovu se použijí, dokupují se pouze spony.
6. **Spotřeba spon a klíneků na m² je znázorněna v tabulce.**

X cm															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	Y cm

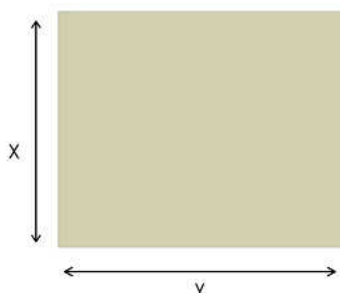

Příklad 1:
dlaždice **60x60 cm** spotřebují
na m² celkem **11 kusů** spon
a klíneků

Příklad 2:
dlaždice **90x15 cm** spotřebují
na m² celkem **30 kusů** spon
a klíneků

V případě, že s nářadím chcete pracovat,
jsou k dispozici **kleště**,
pomocí kterých lze klínky zasouvat do spon.

